

Mogoda, 110 Pol. Industrial Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) Tel. 93 729 27 00 Fax 93 729 30 73 www.ftemaximal.com

Actualización COMPACT S / ST

> Actualización de PC a medidor con RS232:

Material necesario:

- FinderTools_com1.ht o FinderTools_com2.ht
- Nuevo firmware del medidor de campo
- PC con puerto serie, COM_1 o COM_2.
- Sistema operativo Windows 98 o XP.
- DB9 hembra USB (Pin a pin)



Actualización del software:

- 1. Conectar el cable serie entre el PC y el medidor (apagado).
- 2. Ejecutar FinderTools_com1.ht o FinderTools_com2.ht dependiendo del Puerto COM que se use. Ejecutar FinderTools_com1.ht en caso de conectar el cable RS232 al puerto COM 1, o FinderTools_com2.ht en caso de conectar el cable RS232 al puerto COM 2.

🗞 FinderTools_com1 - HyperTerminal								X	
<u>A</u> rchivo	<u>E</u> dición	<u>V</u> er <u>L</u> lamar	Transferir	Ay <u>u</u> da					
🗅 🚔	19 3	- C 🖰	P						
*CVTRMIRE				1	1	:	×0000¦0×	1*0*000	^
									~
0:00:40 conectado AN		51	115200 8-1	V-1 DESPL	AZAR	MAY	JUM Cap	otura	

3. Mantener pulsada la tecla *ESC* del teclado del PC y encender el medidor. Cuando sea mostrado el siguiente mensaje en la pantalla del Hyper Terminal del PC, soltar entonces la tecla *ESC*.





Mogoda, 110 Pol. Industrial Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel. 93 729 27 00 Fax 93 729 30 73 www.ftemaximal.com

4. Seleccionar en el menú el icono *ENVIAR* **E**. Aparecerá una nueva ventana. Pulsar el botón *Examinar* y seleccionar el archivo .UP de actualización.

Enviar archivo	? 🛛
Carpeta: C:\	
Nombre de archivo:	
C:\Compact_v.4.0.3_HW40_LCD04.up	E <u>x</u> aminar
Protocolo:	
1K×modem	*
	Cancelar

1K Xmodem archivo enviado para FinderTools_com1						
Enviando: C:\Compact_v.4.0.3_HW40_LCD04.up						
Paquete: 170 Comprobación de errores: CRC						
Reintentos: 0 Reintentos 0 totales:						
Último error:						
Archivo: 159 K de 431 K						
Transcurrido: 00:00:15 Restante: 00:00:25 Rendimiento: 10854 cps						
Cancelar <u>c</u> ps/bps						

6. Una vez termine el proceso de actualización, la siguiente ventana será mostrada. Reiniciar el medidor y desconectar el cable RS232 del PC y del medidor.

🗞 FinderTools_com1 - HyperTerminal 📃 🗖 🔀						
<u>A</u> rchivo Edición <u>V</u> er Llamar <u>T</u> ransferir Ayuda						
🏽 🖆 🕈 🖉						
*CUTRMIRE	E.	1	1 *000010×1000*0*1			
Nec Enna2[1 Sloader 2.0 Intel AMD Flash 1=0%258 Loader Uer.00.31H Update Start Flash Addr=0%BFC10000 Size=0%10000 Flash Addr=0%BFC20000 Size=0%10000 Flash Addr=0%BFC40000 Size=0%10000 Flash Addr=0%BFC40000 Size=0%10000 Flash Addr=0%BFC60000 Size=0%10000 Flash Addr=0%BFC70000 Size=0%10000 Flash Addr=0%BFC70000 Size=0%10000 Flash Addr=0%BFC70000 Size=0%10000				2		
0:08:18 conectado ANSI 115200 8-N-1 DESPLAZAR MAY NUM Capture						